

7.5.6 Vrtanje

Pri vrtanju z odrezovanjem izdelujemo ali razširjamo valjaste izvrtine.

Pri tem označujemo izdelovanje izvrtin kot **polno vrtanje** in razširjanje obstoječih izvrtin kot **navrtavanje**. K postopku vrtanja prištevamo tudi grezenje in povratavanje.

Postopek vrtanja

Pri vrtanju dve gibanji povzročata odrezovanje (**slika 1**). Sveder se zavrti in izvaja krožno **rezalno gibanje** (glavno gibanje) zaradi prenosa vrtenja motorja preko menjalnika in vrtalnega vretena. Odrezovanje povzroči šele nastanek rezalnega pritiska, ko se vrtalno vreteno potisne preko ročice, zobnika in zobate letve v smeri osi svedra. Pri tem sta os vrtenja svedra in os izdelane izvrtine postavljeni v linijo, zato se to gibanje imenuje premočrtno **podajalno gibanje**.

Pri istočasnem izvajanjу obeh delovnih gibanj prodirata oba vrteča cepilna klini vijačnega svedra, ob dviganju odrezkov, v material obdelovanca (**slika 2**).


Vrtanje je odrezovanje s krožnim rezalnim gibanjem. Podajalno gibanje poteka premočrtno v smeri osi svedra.

Vrtalno orodje


Vijačni sveder, pravzaprav spiralni sveder, je najpogosteje uporabljeno vrtalno orodje. Njegovo izdelavo lahko ponazorimo takole:

V valjastem surovcu iz hitreognega jekla se porezkata dva vijačna utora za odvajanje odrezkov. **Kot vijačnice** (spirale) je kot, s katerim se vije vijačni utor po osi svedra in določa cepilni kot γ (**slika 2 in 3**). Glede na orodje se imenuje stranski cepilni kot γ . Utorjeni surovec bi pri vrtenju v izvrtini povzročil veliko trenje. Zaradi tega se izdela z rezkanjem vzdolž vijačnih utorov relativno ozek **rob z ostrino**. Torne ploske svedra v izvrtini se s tem zmanjšajo, zato se sveder ne more zagozdit. Robova z ostrino vodita tudi sveder v izvrtini. Premer svedra se meri na teh robovih (**slika 1, stran 173**).


Rezalna robova na svedru nastaneta z brušenjem konca utorjenega surovca do stočaste oblike. Pri tem nastali **kot konice svedra** σ (sigma) določa dolžino rezanja L . Rezalna robova se istočasno tudi priostri, da lahko prodirata v material obdelovanca. Tako nastaneta prosti ploskvi (**slika 3**).

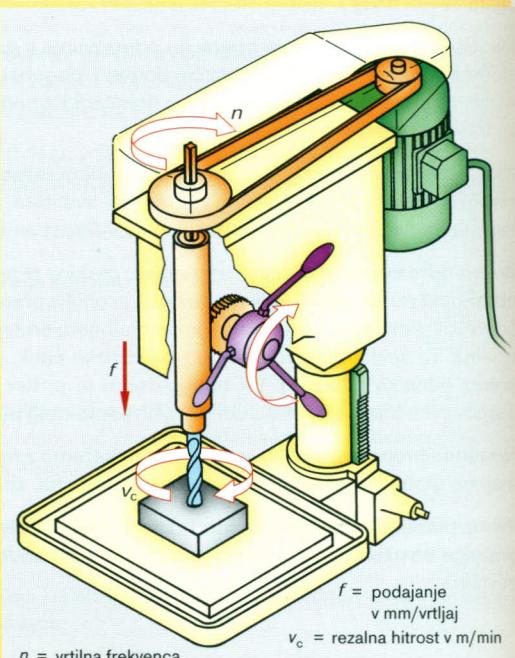

Slika 1: Postopek vrtanja

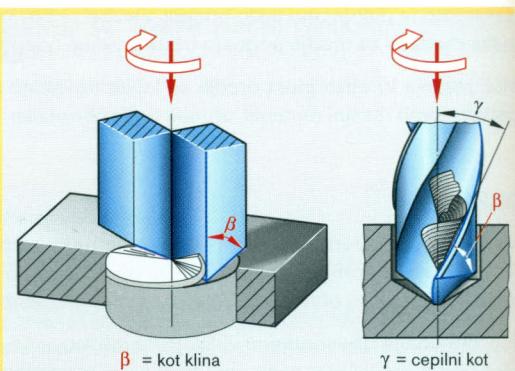

Slika 2: Nastanek cepilnega klina pri vijačnem svedru

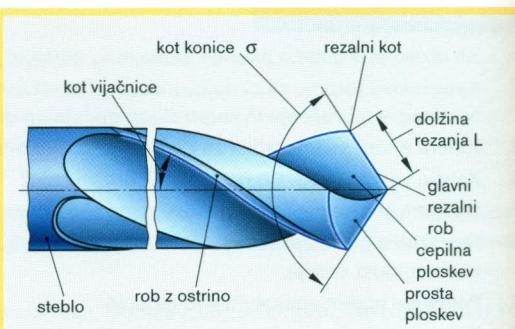

Slika 3: Zgradba svedra

Prosti kot α določa nagib prostih ploskev, kot klin β pa omrejuje velikost rezalnega kota. Glede na orodje se imenujeta stranski prosti kot α_t in stranski kot klina β_t (slika 1).

Kot konice

Pri večjem kotu konice svedra σ sta cepilna klinja stabilna, saj sta tudi rezalna robova krajsa. Nevarnost zloma svedra se zmanjša. Velikost kota konice je odvisna od trdote in toplotne prevodnosti obdelovanega materiala. Toplota, nastala pri odrezovanju, se ne odvaja samo z odrezki in hladilom, temveč tudi preko obdelovanca in rezalnih robov (slika 2).

Dolgi obdelovanci pri rezanju bolje odvajajo toploto. Nevarnost pregrevanja rezalnih robov se zmanjša.

Prečni rezalni rob in podajalna sila

Prosti ploski tvorita z rezalnima robovoma prečni rezalni rob, katerega dolžina je odvisna od debeline jedra k in kota ψ ($\text{psi} = 55^\circ$) med prečnim ter glavnim rezalnim robom (slika 1).


Z vse večjim premerom svedra narašča dolžina prečnega rezalnega roba, močno se poveča podajalna sila.

Negativni cepilni kot na konici svedra dopušča prečnemu rezальнemu robu samo strganje in odrivanje materiala obdelovanca. Brez prečnega rezalnega roba bi sveder razpadel na dva dela. Posledica tega je, da se mora približno 60 % skupne podajalne sile uporabiti za prodiranje rezalnih robov v obdelovanec. Podajalna sila se pri svedrih s premerom, večjim od 10 mm, lahko zmanjša bodisi s predvrтанjem izvrtine, da prečni rezalni rob potem ni več v prijemu, ali pa s posebnim izbrusom svedrove konice, ki skrajša prečni rezalni rob (slika 3).


Tipi vijačnih svedrov

S spremenjanjem kota vijačnice in s tem cepilnega kota γ , se spreminja tudi kot klina β (slika 4). Za vrtanje mehkih materialov se uporablja manjši kot klina (tip W), za trše materiale pa je potreben večji kot klina in manjši cepilni kot (tip H).


Z vse večjo trdoto vrtanega materiala izbiramo tudi sveder z vse manjšim kotom vijačnice in z večjim kotom klina.

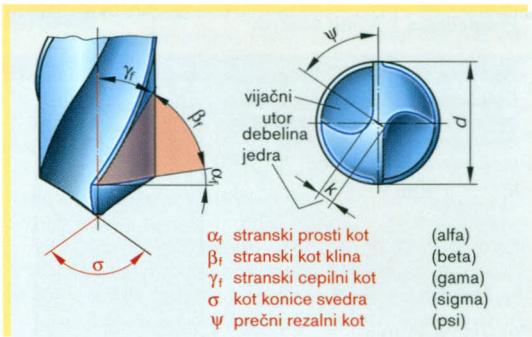


Slika 1: Kotovi vijačnega svedra

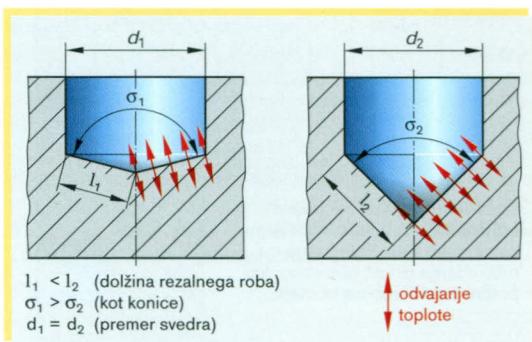

Slika 2: Odvajanje toplote pri različnih kotih konice svedra

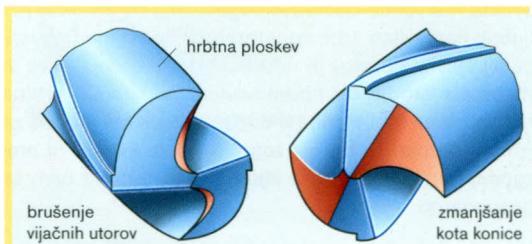

Slika 3: Krajšanje prečnega rezalnega roba

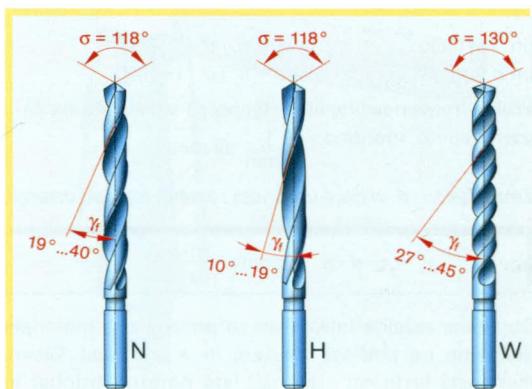

Slika 4: Tipi vijačnih svedrov, kot konice in vijačnice

Preglednica 1: Vrste svedrov

Možnost uporabe	Tip svedra	Material
Določanje sredine izvrtine z veliko natančnostjo pri majhni toleranci, centriranje sredine gredi za struženje med konicami, prevzem centriranja od ekscentrov.	sredilnik (centrirni sveder) (DIN 333)	HSS (High Speed Steel)
Vrtanje z različnimi nastavtvami v eni delovni operaciji (npr. grezenje in posnemanje robov izvrtinam).	NC-koničasti sveder	HSS HM
Gospodarno vrtanje z veliko odrezovalno močjo in enostavno zamenjavo rezil. Poleg tega predvrtanje ni več potrebno, saj prečni rezalni rob ne obstaja.	vijačni stopničasti sveder (DIN 8374)	HSS HM
	ploščati stopničasti sveder	HSS HM
	menjalne ploščice na držalu	HM (karbidna trdina)

Rezalna hitrost vrtanja

Vrtilne frekvence obdelovalnega stroja ne smemo poljubno nastavljati. Izbira najprimernejše vrtilne frekvene ali števila obratov je odvisna od premera svedra in materiala orodja ter obdelovanca. Za izračun vrtilne frekvene se rabi vrednost dopustne rezalne hitrosti za izbrani sveder. Ta hitrost zagotavlja, da sveder ni prezgodaj obrabljen in da je kljub temu vrtanje z njim še gospodarno.

Hitrost rezalnega kota v smeri rezalnega gibanja se označuje kot **rezalna hitrost** v_c (slika 1).

Opravljena pot znaša:


$$\begin{aligned} \text{pri 1 vrtljuju} \quad & s = \pi \cdot d \cdot 1 \quad [\text{m}], \\ \text{pri } n \text{ vrtljajih} \quad & s = \pi \cdot d \cdot n \quad [\text{m}]. \end{aligned}$$

Vrtilna frekvenca (število vrtljajev n) se nanaša na časovno enoto, merjeno v $\frac{1}{\text{min}}$ ali min^{-1} .

Zmnožek $\pi \cdot d \cdot n$ daje vrednost rezalne hitrosti vrtanja:

$$v_c = \pi \cdot d \cdot n \quad \text{enota } \frac{\text{m}}{\text{min}}$$

Dopustne rezalne hitrosti so za posamezne materiale določene na podlagi izkušenj in s preizkusi. Glavni mehanski lastnosti materiala sta natezna trdnost in trdota (preglednica 2).

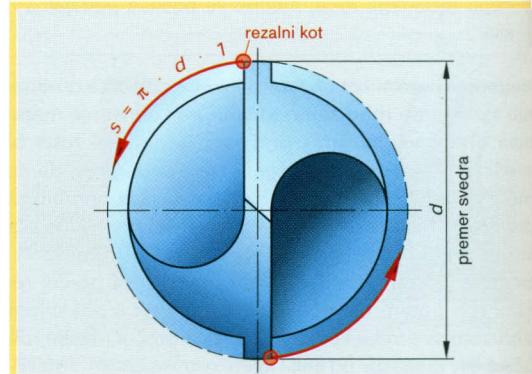

Slika 1: Pot rezalnega kota pri 1 obratu

Preglednica 2: Rezalna hitrost in podajanje

Material	Rezalna hitrost v_c v m/min.		Podajanje f v mm
	HSS	HM	
konstrukcijsko jeklo $R_m = 400 \text{ N/mm}^2$ $= 600$ $= 800$	25 22 18	80 60 40	0,04 ... 0,8 0,03 ... 0,6
GG, GT, GS*	15 ... 25	40 ... 70	0,05 ... 1,0
orodno jeklo	5 ... 10	20 ... 30	0,025 ... 0,5
Cu-Zn-zlitine	30 ... 80	80 ... 125	0,05 ... 1,0
Al-zlitine	35 ... 150	100 ... 200	0,05 ... 1,0

*temprana (GT) jeklena (GS) in siva (GG) litina

Večje obdelovance vpmemo neposredno na vrtalno mizo s pomočjo vpenjalnih stremen, vpenjalnih vijakov in vpenjalnih podstav. Okrogle kose položimo v vrtalno prizmo in trdno fiksiramo z vpenjalnim stremenom (slika 1).

Napake pri vpenjanju in njihove posledice:

- Obdelovanec ni podložen z oporami, zato sveder pri prevrtanju izvrtine nima prostora za iztek; vrtalna miza bo poškodovana.
- Obdelovanec se upogne pri vrtanju; izvrtina ne bo okrogle (slika 2).
- Ne pazite na kotno poravnava svedra s kosom; os vrtanja ni pravokotna na površino (slika 3). Preseženo je dovoljeno odstopanje od predpisane lege.

Delovna pravila


Natančno vrtanje bo doseženo z upoštevanjem bistvenih delovnih pravil:

- Točno zarisovanje in točkanje.
- Pravilna izbira svedra (N, H ali W).
- Varno vpenjanje ter točno izravnavanje orodja in obdelovanca.
- Nastavitev potrebnih vrtilnih frekvenc in podajanja.
- Uporaba primernega hladilnega sredstva, če je potrebno.
- Vdolbino izvrtine po začetem vrtanju preverite in po potrebi popravite.
- Posnemite robeve vsem izvrtinam.


Preprečevanje nesreč

Zaradi nepazljivosti se težja nezgoda lahko zgodi tudi na zanesljivih vrtalnih strojih. Zato je pri vrtanju potrebno paziti na naslednje postopke:


- Nosite oblačila z ozkimi rokavi. Dolge lase zavarujte s pokrivalom.
- Po uporabi takoj odstranite izbijalni klin iz vrtalnega vretena ali ključ iz vpenjalne glave.
- Ploščate in kratke obdelovance zavarujte pred sunkovitim zasukom. Pritrdite vse obdelovance pri vrtanju s svedrom večjega premora od 8 mm (slika 4).
- Med delovanjem stroja morajo biti nameščene zaščitne naprave. Jermene menjajte samo pri mirujučem vrtalniku.
- Vrtalne odrezke odstranjujte s čopičem.
- Nosite zaščitna očala pri vrtanju krhkih materialov.
- Takoj prijavite napake na delih električne opreme (ne popravljajte sami)!

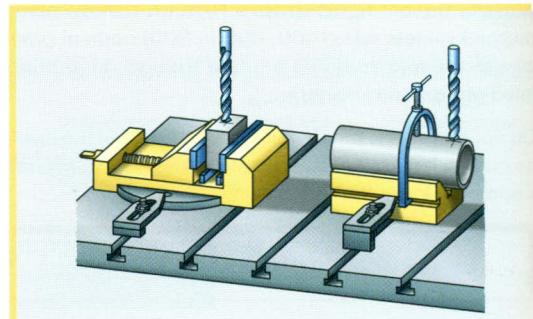


Slika 1: Vrtanje v strojnem primežu in z vrtalno prizmo

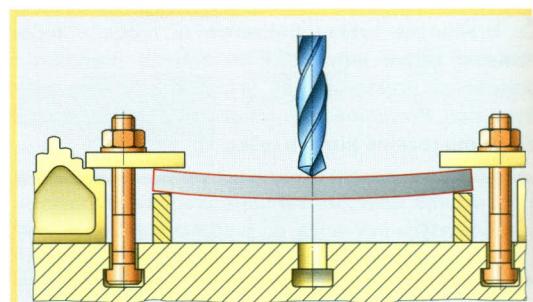

Slika 2: Napaka pri vpenjanju – upogib kosa

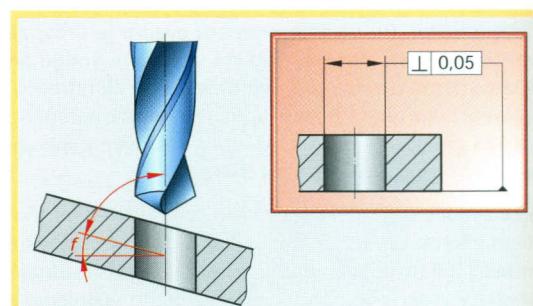

Slika 3: Napaka tolerance lege

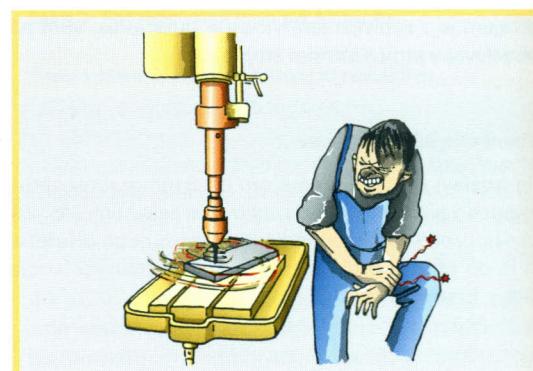

Slika 4: Preprečevanje nesreč pri vrtanju